

## 船舶事故調査報告書

平成24年5月24日  
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決  
 委員 横山 鐵 男（部会長）  
 委員 庄 司 邦 昭  
 委員 根 本 美 奈

事故種類	同乗者負傷
発生日時	平成23年8月7日（日） 16時30分ごろ
発生場所	岩手県盛岡市岩 <sup>がんどうこ</sup> 洞湖 盛岡市所在の鷹ノ巣三角点から真方位119° 1,300m付近 （概位 北緯39° 49.25′ 東経141° 18.97′）
事故調査の経過	平成23年8月8日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等	水上オートバイ ハッピー <sup>アイ</sup> I、5トン未満 210-46460岩手、個人所有 2.49m (Lr) × 1.01m × 0.37m、FRP ガソリン機関、106kW、平成11年5月
乗組員等に関する情報	船長 男性 41歳 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 免許登録日 平成11年11月4日 免許証交付日 平成22年6月7日 （平成27年7月19日まで有効） 同乗者 男性 15歳
死傷者等	負傷 1人（同乗者）
損傷	なし
事故の経過	<p>本船は、船長が所有するもう1隻の水上オートバイ（以下「B船」という。）と共に岩洞湖北西部に運ばれ、船長が本船を操縦し、同乗者（息子）を後部座席に乗せて同湖北西部で遊走を行っていた。</p> <p>B船は、湖岸から約10mの場所で船首を湖岸に向け、ビーチスタンドに載せた状態で係留されていた。</p> <p>船長は、遊走を終えてB船の係留場所に戻ることとし、B船の間近に停船しようとしてB船の左舷後方から接近した際、同乗者が後部座席から右舷側に飛び降り、その反動で本船がB船に向首したため、船長が、本船をB船から離すため、反射的に加速して左転したところ、平成23年8月7日16時30分ごろ同乗者が本船の右舷側船尾とB船の間に腹部及び腰部を挟まれた。</p> <p>同乗者は、本船がB船に近づいた際、船長が遊走を終えて停船するものと思い、船長に何も告げずに自ら後部座席から飛び降りた。</p> <p>同乗者は、救急車で病院に搬送され、外傷性腹腔内出血と診断され、17日間の入院加療を要した。</p>

気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約0.6m/s 海象：湖面 平穏	
その他の事項	<p>船長は、本事故当日の10時30分ごろ、家族で岩洞湖に到着し、休憩しながら10～15分の遊走を行っていた。</p> <p>船長は、本事故時の遊走を最後にして帰宅しようと思い、水上オートバイの手入れや後片付けを行うため、B船の間近に停船しようとしていた。</p> <p>同乗者は、水上オートバイに同乗して遊走した経験が約10年あり、遊走中に後部座席から水中に飛び込んで遊んだり、停船する際に早めに飛び降りて同乗していた水上オートバイの行きあしを止めたりした経験があった。</p> <p>B船は、本船との間に同乗者が挟まれた際、ビーチスタンドから落下することはなかった。</p> <p>同乗者は、事故後しばらく横になっていたが、痛みが治まらないことから、救急車を要請した。</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり あり なし <p>本船は、岩洞湖北西部において、係留中のB船付近に停船しようとしてB船へ接近した際、同乗者が後部座席から飛び降り、反動で本船がB船に向首したところ、船長が、本船をB船から離そうとし、加速して左転したことから、船尾が右舷方に振れ、同乗者が、B船側に押され、両船間に挟まれて負傷したものと考えられる。</p> <p>同乗者は、本船がB船に近づいた際、停船すると思ったことから、自ら後部座席から飛び降りたものと考えられる。</p>
原因	<p>本事故は、本船が、岩洞湖北西部において、係留中のB船付近に停船しようとしてB船へ接近した際、同乗者が後部座席から飛び降り、反動で本船がB船に向首したところ、船長が、本船をB船から離そうとし、加速して左転したため、船尾が右舷方に振れて同乗者が本船とB船に挟まれたことにより発生したものと考えられる。</p>	
参考	<p>今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 停船する際は、十分な船間距離をとること。</li> <li>・ 他船に接近して航走している状況では、座席から飛び降りるなどの危険な行為を行わないこと。</li> </ul>	