

船舶事故調査報告書

平成25年7月18日
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決
 委員 横山 鐵 男（部会長）
 委員 庄 司 邦 昭
 委員 根 本 美 奈

事故種類	衝突
発生日時	平成24年6月19日 23時38分ごろ
発生場所	千葉県千葉港外港沖 千葉県木更津市所在の東京湾アクアライン海ほたる灯から真方位 019° 5.2海里（M）付近 （概位 北緯35° 32.8′ 東経139° 54.5′）
事故調査の経過	平成24年6月20日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等	A コンテナ船 ^{サンロード} SUN ROAD（フィリピン共和国籍）、53,359トン 9001332（IMO番号）、SINBANALI SHIPPING INC. （フィリピン共和国） 294.03m×32.22m×21.25m、鋼 ディーゼル機関、34,421.4kW、1992年12月9日 B 液化ガスばら積船 第十八 ^{こうほう} 光邦丸、999トン 134783、イノガストラスポーツ株式会社 66.27m（Lr）×12.20m×5.35m、鋼 ディーゼル機関、1,765kW、平成7年8月29日
乗組員等に関する情報	A 船長A（フィリピン共和国籍） 男性 58歳 船長免状（フィリピン共和国発給） 交付年月日 2002年1月19日 （2016年2月13日まで有効） B 船長B 男性 64歳 三級海技士（航海） 免許年月日 昭和59年12月20日 免状交付年月日 平成21年6月2日 免状有効期間満了日 平成26年12月19日
死傷者等	A なし B なし
損傷	A 左舷船尾外板に凹損及び擦過傷 B 船橋甲板左舷ブルワーク及びウイング等損傷
事故の経過	A船は、船長Aほか18人が乗り組み、コンテナ約24,700tを

	<p>積載し、平成24年6月19日19時18分ごろ、台風4号の接近に伴う避泊のため、千葉港外港沖の北緯35°31.5′東経139°53.0′付近の水深約21mの場所に1節が27.5mの左舷錨鎖を9節伸出して錨泊を開始した。</p> <p>B船は、船長Bほか7人が乗り組み、LPG約815tを積載し、船首約3.35m、船尾約4.40mの喫水により、平成24年6月19日13時10分ごろ、台風4号の接近に伴う避泊のため、千葉港外港沖の北緯35°32.9′東経139°54.6′付近の水深約17.5mの場所に両舷錨を投下し、1節が27.5mの錨鎖を各6節伸出して錨泊を開始した。</p> <p>B船は、19時00分ごろ守錨当直を開始し、21時45分ごろ強風のために機関を始動させ、23時00分ごろから船長B、機関長B、一等航海士B及び甲板手Bの4人体制で当直に当たった。</p> <p>船長Bは、23時25分ごろ海上保安庁東京湾海上交通センターから、大型船の接近についての注意喚起を受けてレーダーを確認したところ、約0.7M離れた場所に速い速力でB船に接近するA船を認め、VHFでA船を呼び出したが応答がなかった。</p> <p>船長Bは、抜錨する余裕はないと考え、横向き状態で向かって来るA船との衝突を回避するために機関を全速力前進として舵を左右一杯に取ったものの、平成24年6月19日23時38分ごろA船の左舷船尾部とB船の左舷船尾部とが衝突した。</p> <p>船長Bは、A船が横向き状態でB船の後方へ流れて行くことを確認後、海上保安庁に通報した。</p>
<p>気象・海象</p>	<p>気象：天気 雨、風向 南南西、風力 11～12、視程 約0.3～0.4M、台風4号が関東北部を北東進中</p> <p>海象：波高 約3m、潮汐 上げ潮の初期</p> <p>警報などの情報：</p> <p>(1) 6月19日20時25分に気象庁から関東海域北部に海上暴風警報及び海上濃霧警報が発表</p> <p>(2) 6月19日17時59分に横浜地方気象台から台風4号に関する神奈川県気象情報第4号が発表</p> <ul style="list-style-type: none"> ・神奈川県に19日夜遅くから20日未明にかけて最も接近する見込み ・20日未明にかけて雷を伴った非常に激しい雨が断続的に降り、大雨となるところがある。暴風や高波に警戒し、落雷や竜巻等の激しい突風に注意 ・風のピークは19日夜の始めごろから20日未明にかけてであり、南東から南西の風、海上の最大風速25m/s、海上の最大瞬間風速35m/s ・波のピークは19日夜遅くから20日朝にかけてであり、う

	<p>ねりを伴い東京湾（横浜・川崎）は波高3m</p> <p>(3) 6月19日18時30分に千葉海上保安部長から千葉港、木更津港及び館山湾並びに同周辺海域に錨泊中の船舶に対し、走錨注意情報を発表</p>
<p>その他の事項</p>	<p>船長Aは、B船が錨泊中のA船へ接近したのちに衝突し、その場を立ち去ったと口述したが、本事故後、A船が船舶管理会社へ通知したレポートには、A船が、錨泊中、19日22時40分ごろから急激に流され、20日01時20分ごろに錨を巻き上げたことが記載されていた。</p> <p>民間会社が受信した‘船舶自動識別装置の情報記録’（以下「AIS記録」という。）及びA船の航海情報記録装置の情報記録（VDR）中のAIS記録によれば、平成24年6月19日のA船及びB船の事故までの経過は次のとおりであった。</p> <p>(1) 22時01分56秒、B船は、A船から見て039.8°（真方位、以下同じ。）、1.56Mであった。</p> <p>(2) 22時52分56秒、B船は、A船から見て039.1°、1.52Mであった。</p> <p>(3) 23時07分57秒、B船は、A船から見て045.0°、1.38Mであった。</p> <p>(4) 23時17分00秒、B船は、A船から見て050.0°、1.01Mであった。</p> <p>(5) 23時28分13秒、B船は、A船から見て034.2°、0.52Mであった。</p> <p>(6) 23時37分17秒、B船は、A船から見て351.4°、0.06Mであった。</p> <p>(7) 23時37分56秒、B船は、A船から見て318.0°、0.05Mであった。</p> <p>(付表1 AIS記録（A船）、付表2 AIS記録（B船） 参照）</p>
<p>分析</p> <p>乗組員等の関与</p> <p>船体・機関等の関与</p> <p>気象・海象の関与</p> <p>判明した事項の解析</p>	<p>A 不明、B なし</p> <p>A 不明、B なし</p> <p>A あり、B なし</p> <p>A船及びB船は、台風の接近に伴って海上暴風警報が発表されている状況下の千葉港外港沖において錨泊中、A船が走錨したことから、A船の左舷船尾部とB船の左舷船尾部とが衝突したものと考えられる。</p> <p>A船は、錨泊中、22時52分56秒～23時37分56秒の間の船首方位が136°～233°、速力が1.6～3.1ノット（kn）で北東方向に移動しており、走錨したことから、風下のB船に向けて圧流されたものと考えられる。</p>

	B船は、本事故当時、両舷錨を投下して双錨泊していたものと考えられる。
原因	本事故は、夜間、A船及びB船が、台風の接近に伴って海上暴風警報が発表されている状況下の千葉港外港沖において錨泊中、A船が走錨したため、風下のB船に向けて圧流され、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
参考	<p>今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 荒天で錨泊中の守錨当直者は、走錨を知るために自船の位置をこまめに測定し、周囲の他船の状況も観察すること。 ・ 荒天で錨泊中は、風の状況に応じて双錨泊とすること。

付表1 AIS記録 (A船)

時刻 (時:分:秒)	北緯 (度-分-秒)	東経 (度-分-秒)	船首方位 (°)	対地針路 (°)	対地速力 (kn)
22:01:56	35-31-41.0	139-53-13.4	188	009	0
22:52:56	35-31-42.7	139-53-19.1	233	285	1.6
23:07:57	35-31-55.1	139-53-17.5	166	044	2.0
23:17:00	35-32-14.8	139-53-33.8	136	055	3.1
23:28:13	35-32-29.0	139-54-10.3	171	047	2.6
23:37:17	35-32-48.2	139-54-28.5	146	033	2.8
23:37:56	35-32-49.3	139-54-30.1	141	052	2.5

付表2 AIS記録 (B船)

時刻 (時:分:秒)	北緯 (度-分-秒)	東経 (度-分-秒)	船首方位 (°)	対地針路 (°)	対地速力 (kn)
22:01:56	35-32-52.8	139-54-26.5	154	265.5	0.2
22:52:56	35-32-53.2	139-54-29.1	175	095.8	0.6
23:07:57	35-32-53.7	139-54-29.2	194	282.0	0.5
23:17:00	35-32-53.9	139-54-30.9	201	169.5	0.5
23:28:13	35-32-54.5	139-54-31.4	204	085.2	0.6
23:37:17	35-32-51.6	139-54-27.7	231	192.3	1.7
23:37:56	35-32-51.3	139-54-27.7	238	015.9	1.6