

# 船舶事故調査報告書

平成27年3月26日  
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決  
 委員 庄司邦昭（部会長）  
 委員 小須田 敏  
 委員 根本美奈


事故種類	衝突
発生日時	平成26年6月29日 09時38分ごろ
発生場所	和歌山県串本町潮岬半島西方沖 <small>しおのみさき</small> <small>えす</small> 江須埼灯台から真方位200° 3.6海里（M）付近 （概位 北緯33° 26.54′ 東経135° 34.05′）
事故調査の経過	平成26年6月29日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
<b>事実情報</b> 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等	A 貨物船 <small>ゆうしゆん</small> 有駿、274トン 141693、有限会社美津茂汽船 61.02m×9.80m×6.00m、鋼 ディーゼル機関、735kW、平成24年6月6日 B プレジャーボート <small>メイ</small> MAY、12トン 242-17263和歌山、個人所有 11.52m（Lr）×4.12m×2.08m、FRP ディーゼル機関、235.35kW、平成3年7月
乗組員等に関する情報	A 船長A 男性 44歳 四級海技士（航海） 免許年月日 平成10年4月7日 免状交付年月日 平成24年8月23日 免状有効期間満了日 平成30年4月6日 航海士A 男性 20歳 四級海技士（航海）（履歴限定） 免許年月日 平成24年11月27日 免状交付年月日 平成25年7月10日 免状有効期間満了日 平成29年11月26日 機関長A 男性 27歳 B 船長B 男性 78歳 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 免許登録日 昭和50年2月7日 免許証交付日 平成22年1月19日 （平成27年2月24日まで有効）

死傷者等	<p>A なし</p> <p>B 重傷 1人（船長B）、軽傷 1人（船舶所有者B）</p>
損傷	<p>A 船首外板に擦過傷</p> <p>B 不明（衝突直後に沈没）</p>
事故の経過	<p>A船は、船長A、航海士A及び機関長Aほか1人が乗り組み、潮岬半島西方沖において、航海士Aが船橋前面のほぼ中央にある操舵スタンドの前に立って航海当直に就き、また、機関長Aが航海士Aの航海当直の補佐として船橋前面の左舷側に立ち、自動操舵により約9ノット（kn）の速力で西進していた。</p> <p>機関長Aは、右舷前方を注視している航海士Aに気付き、双眼鏡を使用して右舷前方を確認したところ、B船を認め、B船が停泊しているものと思い、B船と距離を隔てて通過できるように針路を少し左に取ることを航海士Aに助言した。</p> <p>航海士Aは自動操舵により約10°左方に針路を転じた。</p> <p>機関長Aは、しばらく航行した後、B船がA船の進路を右から左に横切る針路で航行していることに気付き、B船の船尾方を通過することを航海士Aに助言した。</p> <p>航海士Aは自動操舵により針路を約30°右方に転じた。</p> <p>機関長Aは、B船がA船の前方を通過し、左舷船首15°付近にB船を見る状況となったので、B船との衝突のおそれは無くなったと思い、後方の確認を行うために船橋の右舷後部に移動し、同様に右舷側に移動した航海士Aと共に後方を確認した後、目を前方に向けたところ、B船がA船の進路を左舷から右舷に横切る態勢であることに気付き、B船と衝突するおそれを感じた。</p> <p>航海士Aは、機関長AからB船の船尾方を通過すること及び汽笛を吹鳴することの助言を受け、手動操舵で左舵一杯とし、汽笛を吹鳴しようとして汽笛の遠隔スイッチを押したものの、汽笛が吹鳴しなかった。</p> <p>A船は、平成26年6月29日09時38分ごろその船首とB船の右舷側とが衝突し、その後機関を後進とした。</p> <p>船長Aは、衝撃に気付いて船長室の窓から船首方を見たところ、A船の船首部に引っ掛かっているB船を認め、B船と衝突したことを知り、昇橋して海上保安庁に通報した後、船尾が海中に没した状態で漂流していたB船に向けて回頭したものの、B船は間もなく沈没し、漂流していた船長B及び船舶所有者Bを救助した。</p> <p>A船は、海上保安庁による調査を受けた後、自力で航行して和歌山県田辺港に入港した。</p> <p>B船は、船長Bが1人で乗り組み、船舶所有者Bを乗せ、潮岬半島西方沖において、船舶所有者Bにトローリングによるかじき一本釣りの技法を教えながら、約7knの速力で南東方に向けて航行していた。</p>

	<p>B船は、竿<small>さお</small>に反応があったものの、仕掛けが外れたので、再び竿を設置し直すこととし、船長B及び船舶所有者Bが、船尾甲板から仕掛けを投入した釣り糸の調整をしていたところ、B船とA船とが衝突した。</p> <p>船長B及び船舶所有者Bは、衝突後間もなくB船が船尾から沈み始めたので、沈没の危険を感じて海に飛び込み、浮いていたB船のフェンダ及び救命浮環にそれぞれつかまっていたところをA船に救助された。</p> <p>船長B及び船舶所有者Bは、到着した巡視艇に移乗して病院に搬送され、船長Bは腰椎骨折と、船舶所有者Bは頭部の打撲と、それぞれ診断された。</p> <p>(付図1 事故発生経過概略図、付表1 A船のAIS記録(抜粋)参照)</p>
<p>気象・海象</p>	<p>気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 1、視程 約12km 海象：波高 約1.5m</p>
<p>その他の事項</p>	<p>A船は、船橋に方位を測定できるコンパスがなく、レーダーを装備していたものの、視程が2M以下になったときに使用することとしており、他船の方位変化の観測は、専ら目視により行っていた。</p> <p>A船は、汽笛吹鳴装置を、霧中信号を吹鳴させるときのみに電源を投入して使用しており、本事故当時、電源を投入していなかった。</p> <p>機関長Aは、船橋航海当直の経験が航海士Aより多かったので、航海士Aの補佐として入直しており、ふだんから、できるだけ横切り船の船尾方を航行するように助言していた。</p> <p>船長Bは、トローリング中、汽笛で他船の存在に気付いた経験が数回あった。</p> <p>船長Bは、本事故発生当時、どのように操船したか覚えていなかった。</p> <p>船舶所有者Bは、竿を設置している際にB船を旋回させると釣り糸が絡むので、過去のトローリング中にB船を旋回させたことはなく、本事故発生前には、船尾方に陸地が見えており、B船は直進していると思った。</p>
<p><b>分析</b></p> <p>乗組員等の関与</p> <p>船体・機関等の関与</p> <p>気象・海象等の関与</p> <p>判明した事項の解析</p>	<p>A あり、B あり</p> <p>A なし、B なし</p> <p>A なし、B なし</p> <p>A船は、航海士A及び機関長Aが船橋当直に就いて潮岬半島西方沖を西進中、前路を右方から左方に横切る態勢のB船を右転して避けた際、衝突のおそれはなくなったと思い、B船に対する見張りを適切に行っていなかったことから、その後B船が前路を左方から右方に横切る態勢となったことに気付くのが遅れ、左舵一杯にとったもののB船</p>

	<p>と衝突したものと考えられる。</p> <p>航海士A及び機関長Aは、B船を右転して避けた後、右舷後方の確認を行っていたことから、B船が前路を左方から右方に横切る態勢となったことに気付くのが遅れた可能性があると考えられる。</p> <p>B船は、潮岬半島西方沖を航行中、船長Bが、船尾甲板から仕掛けを投入した釣り糸の調整をすることに意識を集中し、周囲の見張りをしていなかったことから、A船に気付かず、A船と衝突したものと考えられる。</p> <p>A船は、汽笛吹鳴装置の電源を投入していれば、航海士Aが汽笛を吹鳴させ、B船にA船の存在を知らせることができた可能性があると考えられる。</p>
<b>原因</b>	<p>本事故は、潮岬半島西方沖において、A船が西進中、B船がトロリング中、航海士A及び機関長AがB船に対する見張りを適切に行っていなかったため、B船が前路を左方から右方に横切る態勢となったことに気付くのが遅れ、また、船長Bが、船尾甲板から仕掛けを投入した釣り糸の調整をすることに意識を集中し、周囲の見張りをしていなかったため、A船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。</p>
<b>参考</b>	<p>A船は、本事故後、航海中は常に、汽笛吹鳴装置の電源を投入することとした。</p> <p>今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・見張りを適切に行い、全周に注意を払うこと。</li> <li>・他船との衝突を避けるための動作をとる際は、安全な距離を保って確実に通過できるまで目を離さないこと。</li> </ul>

付図1 事故発生経過概略図

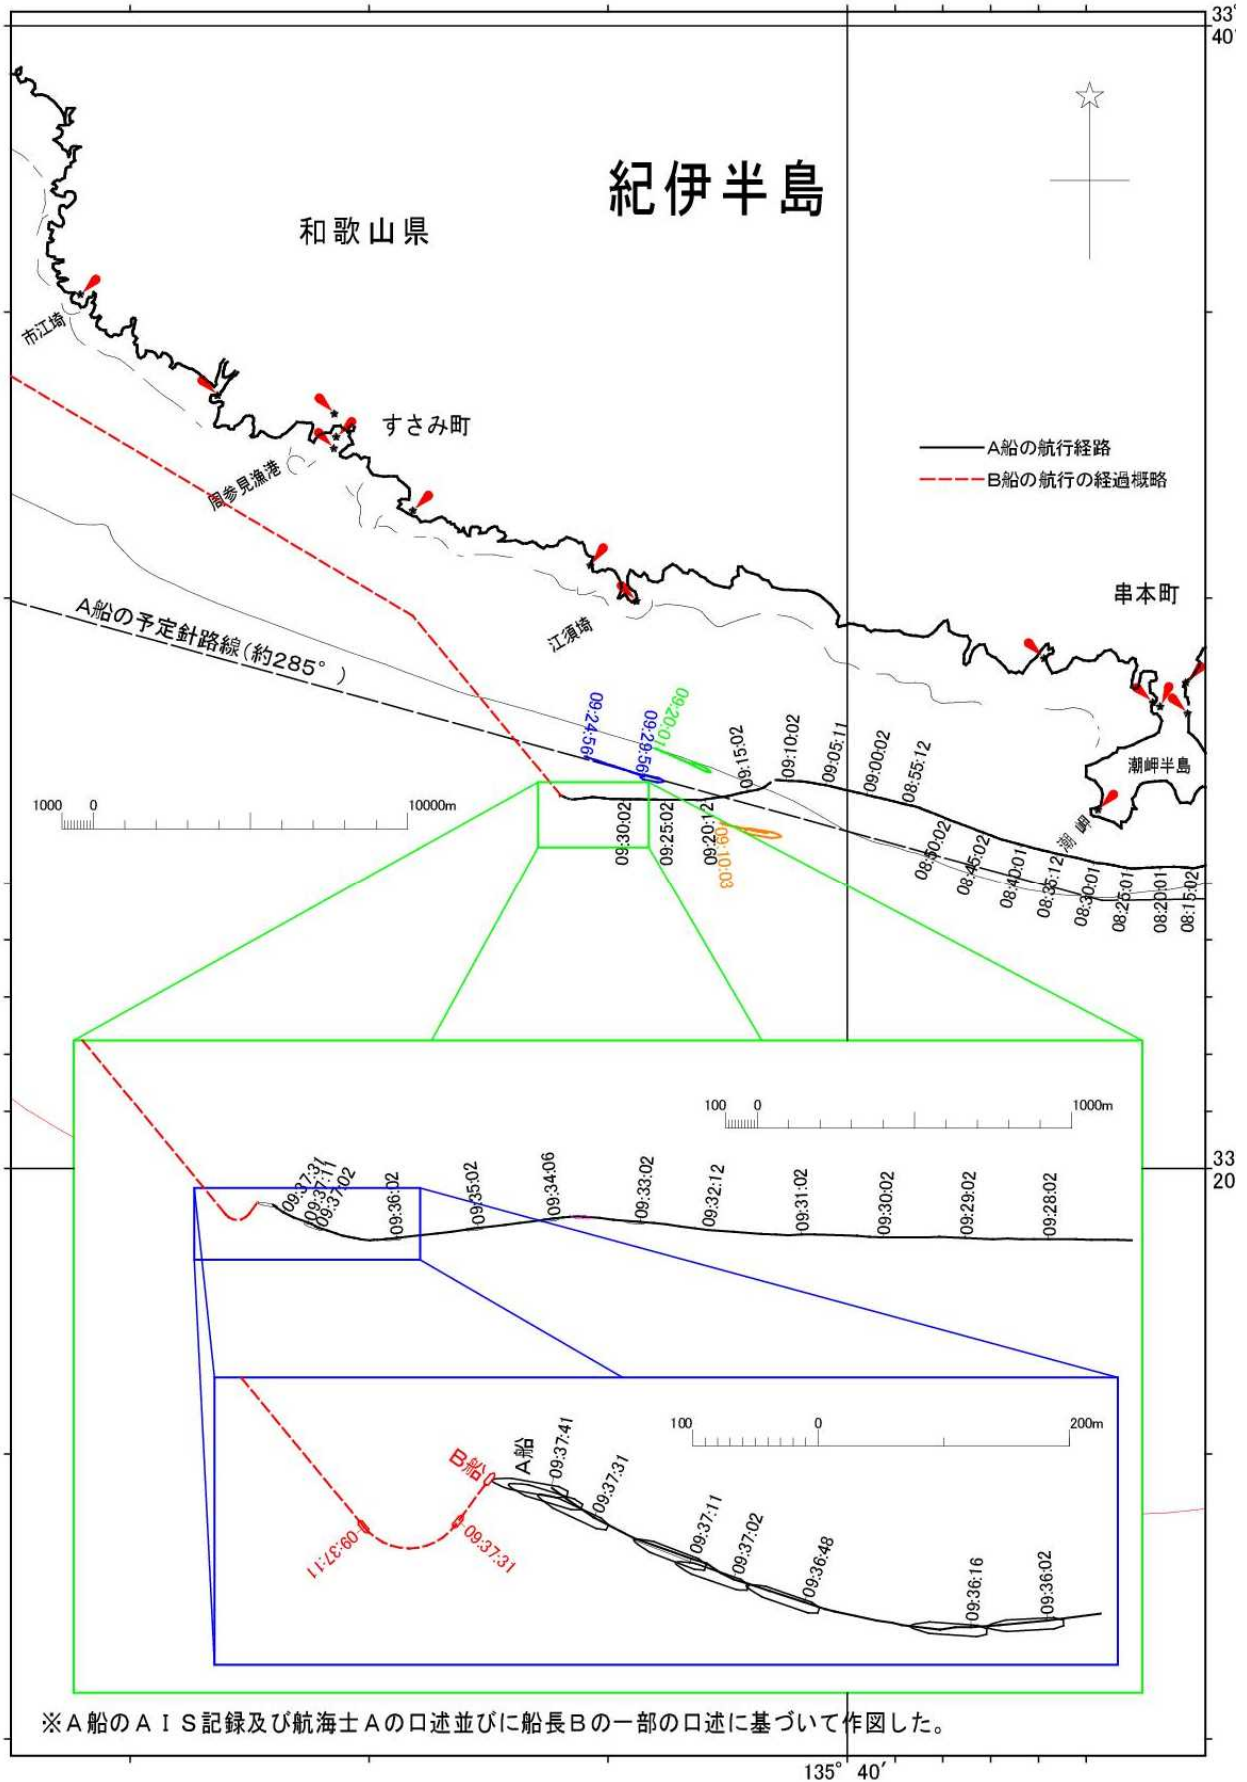

付表 1 A船のAIS記録(抜粋)

時刻 (時:分:秒)	船位(北緯、東経) (° -' -")		船首方位 (°)	対地針路 (°)	対地速力 (kn)
09:30:02	33-26-28.8	135-35-19.4	273	270.0	8.6
09:31:02	33-26-29.1	135-35-09.2	271	269.8	8.7
09:32:12	33-26-29.6	135-34-57.4	276	271.8	8.4
09:33:02	33-26-30.4	135-34-49.0	275	276.0	8.4
09:33:22	33-26-30.7	135-34-45.6	276	272.7	8.6
09:33:32	33-26-30.8	135-34-43.9	274	279.7	8.6
09:33:42	33-26-31.0	135-34-42.2	269	273.4	8.3
09:33:43	33-26-31.0	135-34-42.0	268	272.8	8.4
09:33:45	33-26-31.0	135-34-41.9	268	271.9	8.5
09:33:49	33-26-31.0	135-34-41.2	266	272.2	8.7
09:33:54	33-26-31.0	135-34-40.1	265	267.5	8.4
09:33:59	33-26-30.9	135-34-39.3	264	265.6	8.4
09:34:06	33-26-30.8	135-34-38.2	264	264.0	8.6
09:34:09	33-26-30.7	135-34-37.6	264	261.4	8.3
09:34:22	33-26-30.5	135-34-35.5	265	261.1	8.2
09:34:32	33-26-30.3	135-34-33.8	266	264.9	8.4
09:34:42	33-26-30.1	135-34-32.0	265	265.1	8.9
09:34:52	33-26-29.9	135-34-30.4	265	264.1	8.4
09:35:02	33-26-29.8	135-34-28.7	264	264.5	8.5
09:35:23	33-26-29.4	135-34-25.3	265	262.7	8.5
09:35:32	33-26-29.2	135-34-23.5	265	264.5	8.6
09:35:52	33-26-28.9	135-34-20.1	266	262.6	8.7
09:36:02	33-26-28.7	135-34-18.4	267	262.1	8.8
09:36:11	33-26-28.6	135-34-16.9	271	265.0	8.1
09:36:16	33-26-28.6	135-34-16.0	274	267.3	8.8
09:36:19	33-26-28.6	135-34-15.5	276	268.5	8.6
09:36:22	33-26-28.5	135-34-15.1	278	267.7	8.3
09:36:29	33-26-28.6	135-34-13.9	281	276.1	8.9
09:36:31	33-26-28.7	135-34-13.6	282	275.5	8.6
09:36:35	33-26-28.7	135-34-13.1	285	277.7	8.2
09:36:38	33-26-28.9	135-34-12.4	286	281.8	8.5
09:36:42	33-26-29.0	135-34-11.8	287	277.9	8.3
09:36:45	33-26-29.0	135-34-11.5	288	287.3	8.5
09:36:48	33-26-29.2	135-34-10.8	289	284.5	8.3
09:36:55	33-26-29.5	135-34-09.7	289	286.1	8.5
09:36:59	33-26-29.7	135-34-09.1	290	293.0	8.5
09:37:02	33-26-29.8	135-34-08.6	289	291.1	8.5
09:37:05	33-26-30.0	135-34-08.2	289	290.9	8.4
09:37:08	33-26-30.2	135-34-07.7	290	290.3	8.6
09:37:11	33-26-30.4	135-34-07.3	291	291.9	8.6

09:37:23	33-26-30.9	135-34-05.5	295	291.0	8.4
09:37:31	33-26-31.4	135-34-04.2	295	300.3	8.3
09:37:38	33-26-31.9	135-34-03.4	287	302.5	7.7
09:37:41	33-26-32.2	135-34-02.9	280	309.9	8.3
09:37:51	33-26-32.6	135-34-01.6	263	283.1	6.6
09:37:54	33-26-32.7	135-34-01.2	258	279.4	6.3
09:37:58	33-26-32.6	135-34-00.7	255	273.7	5.7
09:38:02	33-26-32.6	135-34-00.3	251	262.5	5.2